



FAST & FLUID MANAGEMENT

SK550

ITALIANO

Table of Contents

SK550 Manual (IT)	5
Dichiarazione di conformità UE	5
Introduzione e garanzia	6
Principali componenti di SK550	7
Istruzioni per la sicurezza	8
Installazione	9
Funzionamento	12
Manutenzione	16
Risoluzione dei problemi	17
Codici di errore	19
Fusibili	20
Specifiche	21
Schema elettrico	22
Come contribuire alla tutela dell'ambiente	23

SK550 Manual (IT)

Dichiarazione di conformità UE

Noi,
Fast & Fluid Management, Paesi Bassi
Unità della IDEX Corporation
Hub van Doorneweg 31
2171 KZ Sassenheim, Paesi Bassi

Dichiariamo che il:
prodotto: Agitatore automatico
modello: Skandex
tipo: SK550

è conforme alle seguenti direttive:
Direttiva sui macchinari 2006/42/CE
Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CEE

secondo le seguenti norme armonizzate:
EN-ISO 12100-1, EN-ISO 12100-2, EN-ISO 13850 & EN-ISO 14121-1
EN 60204-1 Schema elettrico
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3

Sassenheim, 01-06-2005



ir. F. Puijman
Vice President Manufacturing
Fast & Fluid Management, the Netherlands
A Unit of IDEX Corporation



Introduzione e garanzia

Introduzione

Scegliendo un agitatore Fast & Fluid Management avete optato per un prodotto che è il risultato di ricerche intensive. Componenti della migliore qualità, lavorazione accurata ed un design moderno ed ergonomico garantiscono una lunga durata di servizio ed una grande facilità d'uso.

La macchina è conforme alle direttive comunitarie 89/392/CEE sui macchinari, 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e 73/32/CEE sulle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione, emanate dal Consiglio dei Ministri della Comunità Europea. La macchina è provvista di marcatura CE.

Garanzia

In queste Condizioni di Garanzia, con 'F&FM' si intende la società Fast & Fluid Management. Le condizioni di garanzia comprese nelle condizioni generali di vendita di F&FM sono esposte qui di seguito (per ricevere gratuitamente le condizioni generali, contattare F&FM).


F&FM garantisce il corretto funzionamento dei prodotti forniti per il periodo di un anno, ad eccezione dei guasti conseguenti a normale usura. Qualora risulti che un guasto non è coperto da garanzia, le attività di ispezione effettuate da F&FM allo scopo di stabilire se tale guasto è effettivamente coperto dalla garanzia saranno a carico della controparte. Nel caso in cui tale guasto fosse coperto da garanzia, F&FM avrà cura di consegnare un prodotto identico o equivalente secondo le condizioni esposte al punto 6 delle Condizioni Generali di Vendita. Gli obblighi di garanzia descritti nel presente articolo si applicano soltanto qualora i prodotti forniti da F&FM siano stati utilizzati conformemente a quanto prescritto dal manuale. Il tempo impiegato per le attività connesse con la garanzia, compreso il tempo dei trasferimenti del personale, le spese di viaggio ed i costi di vitto e alloggio saranno addebitati alle tariffe vigenti.

Diversamente da quanto sopra esposto, F&FM non avrà alcun obbligo di garanzia qualora:

1. la controparte o terzi abbiano effettuato, o tentato di effettuare, riparazioni, salvo che F&FM abbia preventivamente rifiutato di riparare il prodotto ad un prezzo equo;
2. F&FM dimostri che il difetto non si era palesato durante i collaudi;
3. la controparte non abbia informato immediatamente F&FM del difetto, se possibile per lettera e/o via fax, fornendo informazioni dettagliate e precise e/o non si sia attenuta completamente alle istruzioni di F&FM;
4. la controparte abbia usato o trattato il prodotto in modo errato o diversamente da quanto prescritto da F&FM;
5. il danno sia stato causato da incidenti che esulano dal controllo di F&FM, verificatisi durante il trasporto o il montaggio.

Principali componenti di SK550

1. Coperchio superiore
2. Interfaccia e pulsante di arresto di emergenza
3. Trasformatore
4. Scheda di potenza
5. Pannello frontale mobile
6. Piastra di serraggio
7. Kit antiacustico
8. Montanti molleggiati tipo super-strut
9. Maniglia dello sportello
10. Telaio dell'agitatore
11. Piattaforma latte
12. Collare di montaggio latta
13. Asse dell'eccentrico
14. Motore e cinghia di trasmissione dell'agitatore

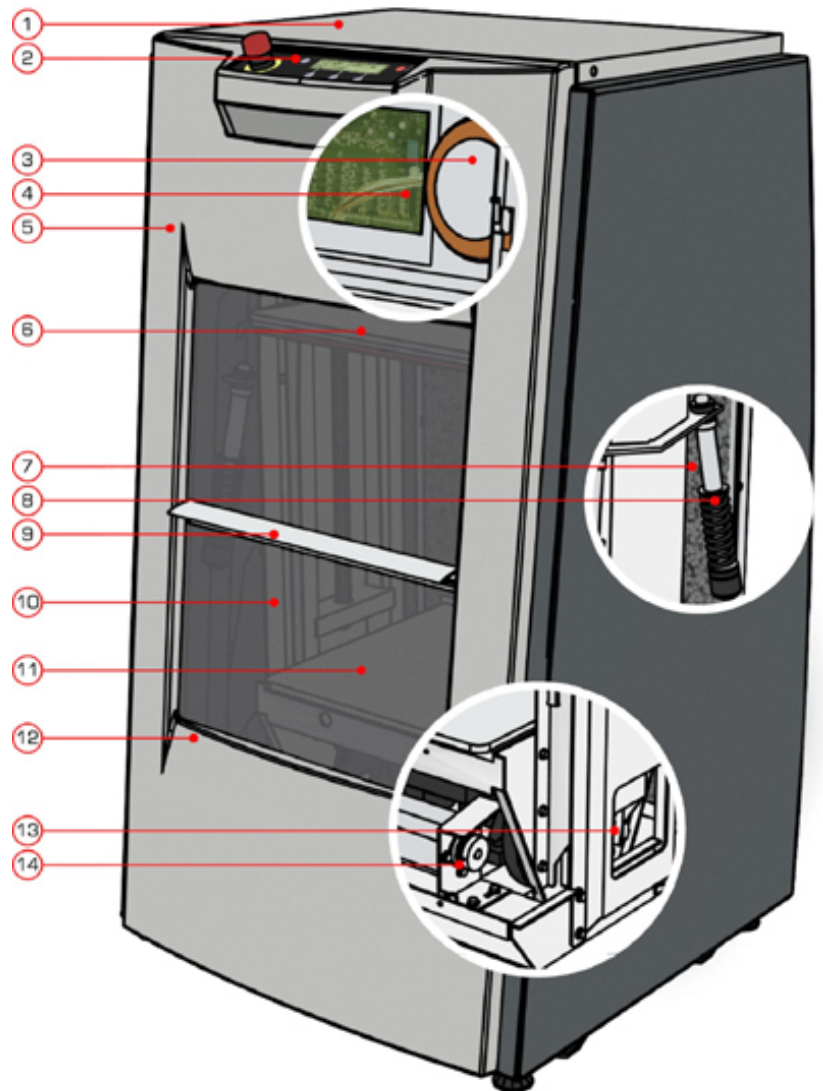

Istruzioni per la sicurezza

Istruzioni generali per la sicurezza



Attenzione! Prima di installare l'apparecchiatura e metterla in funzione, leggere attentamente le istruzioni, al fine di salvaguardare la propria sicurezza e prevenire danni inutili alla macchina.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per l'inosservanza delle seguenti istruzioni:

1. Non mettere in funzione una macchina che abbia subito danni (ad esempio durante il trasporto). In caso di dubbio, contattare prima il fornitore o l'assistenza clienti di F&FM.
2. L'apparecchiatura deve essere posizionata e collegata attenendosi scrupolosamente alle istruzioni per l'installazione.
3. Rispettare tutti i regolamenti e le leggi locali in materia di sicurezza.
4. La macchina può essere collegata solo ad una presa elettrica a parete da 230V/16A/50Hz o 110V/25A/60HZ munita di terra, installata in conformit... ai regolamenti vigenti.
5. Gli utilizzatori dovranno aver cura che la macchina sia mantenuta in buone condizioni. I componenti difettosi dovranno essere sostituiti.
6. Per evitare danni alle persone, durante l'uso normale gli sportelli dovranno essere chiusi ed i pannelli dovranno essere montati.
7. Tutti gli interventi di assistenza tecnica (tranne la manutenzione ordinaria e le regolazioni) potranno essere eseguiti esclusivamente da tecnici qualificati. Assicurarsi che mentre vengono eseguite le riparazioni la macchina sia sempre scollegata dall'alimentazione di rete.

Istruzioni per la sicurezza specifiche in questo manuale



Attenzione! Se il blocco del telaio non viene rimosso correttamente potranno verificarsi gravi danni a SK550 durante il funzionamento. Prestare attenzione!



Attenzione! Per evitare eventuali danni a SK550, collegarlo esclusivamente a reti da 220V/16A/50Hz oppure 110V/25A/60Hz/50Hz.




Attenzione! Usare il pulsante di arresto di emergenza solo in caso di effettiva emergenza. Dopo aver premuto l'arresto di emergenza, attendere almeno 15 secondi prima di sbloccarlo (girare in senso orario). SK550 verrà resettato, sbloccando il contenitore.




Attenzione! LE PARTI IN MOVIMENTO POSSONO PROVOCARE LESIONI. Prima di accedere a parti in movimento, scollegare sempre l'alimentazione elettrica (ad esempio premendo l'arresto di emergenza).

Installazione

Fase 1 – Togliere la macchina dall'imballaggio e rimuovere il blocco del telaio

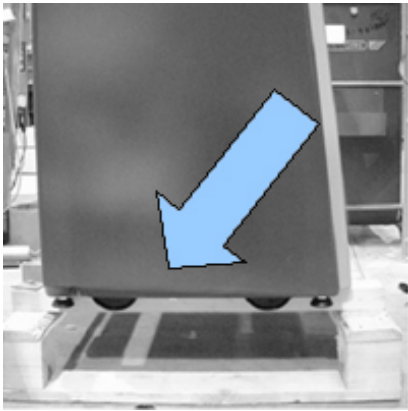

Togliere la scatola e la pellicola di plastica. Prendere nota dei bulloni di bloccaggio del telaio su entrambi i lati della macchina.

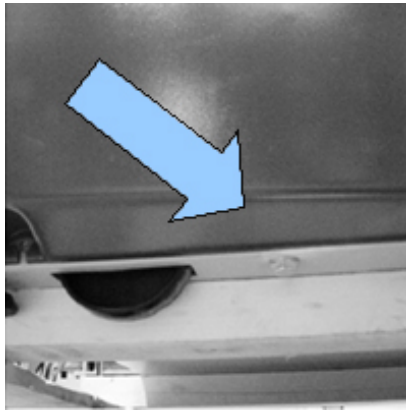

Estrarre i due bulloni con una chiave a forcella, misura 17.




Togliendo i bulloni, viene rilasciato il blocchetto di legno del blocco del telaio.




Procedere con cautela nelle operazioni di disimballo, evitando di rovinare con gli utensili il corpo e la superficie di SK550. Fare attenzione a non chiudere accidentalmente lo sportello prima di completare l'installazione, dato che lo sblocco può essere comandato soltanto dal Menu Utente U2.

Fase 2 – Togliere il blocco del telaio

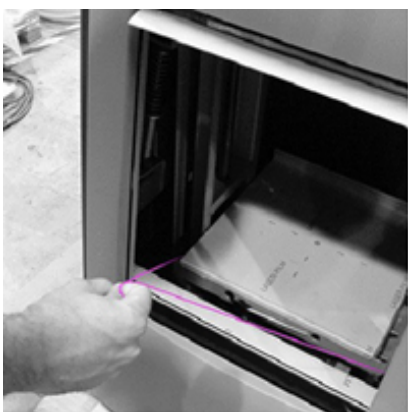

Tirare il cavo per rimuovere le parti allentate del blocco del telaio.

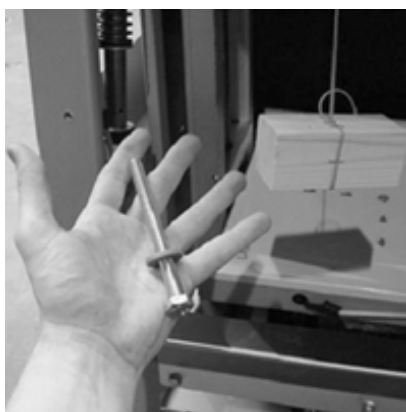

Verificare che siano state tolte tutte le parti allentate – due bulloni e due blocchetti di legno.



Collegare SK550 alla rete prima di chiudere lo sportello.




Attenzione! Se il blocco del telaio non viene rimosso correttamente potranno verificarsi gravi danni a SK550 durante il funzionamento. Prestare attenzione!



Conservare il blocco del telaio per poterlo riutilizzare, in quanto indispensabile per trasportare correttamente l'apparecchiatura.

Fase 3 – Rimuovere l'agitatore dal pianale di trasporto

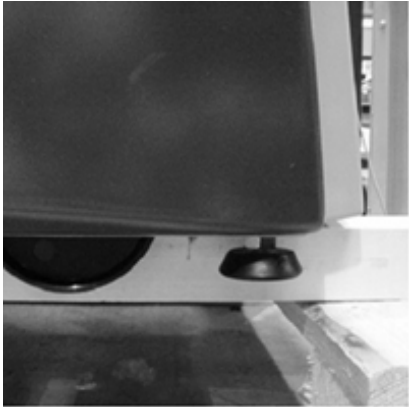


Tirare il cavo per rimuovere le parti allentate del blocco del telaio.

Verificare che siano state tolte tutte le parti allentate – due bulloni e due blocchetti di legno.



Per ottenere i migliori risultati di miscelazione ed un funzionamento silenzioso, è indispensabile mettere correttamente in bolla la macchina e bloccare i piedini regolabili.

Fase 4 – Sistemare la macchina nella posizione di funzionamento definitiva

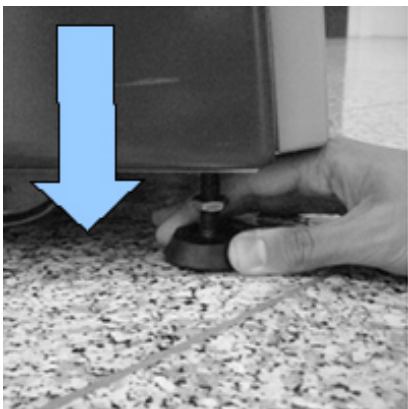

Abbassare i piedini regolabili fino a che la macchina rimane sollevata dalle ruote.

Mettere correttamente in bolla la macchina (girando i piedini regolabili).

Bloccare tutti i piedini regolabili stringendoli con gli appositi bulloni.



Suggerimento: Prima di bloccare i piedini regolabili, avviare un ciclo di miscelazione con un piccolo carico (< 5 kg). Mentre SK550 è in funzione, verificare che tutti i quattro piedini siano saldamente a contatto con il pavimento, quindi bloccarli.

Fase 5 – Allacciamento elettrico



>



Collegare il cavo di alimentazione alla presa sul retro della macchina.

Verificare che l'arresto di emergenza sia sbloccato (girare in senso orario).



Attenzione! Per evitare eventuali danni a SK550, collegarlo esclusivamente a reti da 220V/16A/50Hz oppure 110V/25A/60Hz/50Hz.

Funzionamento

A – Primo avviamento



Attenzione! Prima di mettere in funzione per la prima volta SK550, verificare che il blocco del telaio sia stato correttamente rimosso.

Fase 1 – Gestione dell'alimentazione elettrica di SK550



Per sbloccare, girare in senso orario l'arresto di emergenza: sullo schermo compaiono le azioni per l'avviamento ed il messaggio di "pronto".

Sbloccare il pulsante di arresto di emergenza sul lato anteriore della macchina, ruotandolo in senso orario. La macchina si accende automaticamente quando il connettore sul retro dell'agitatore è inserito in una presa a muro da 220V o 110V.


SK550 ha in dotazione standard un timer per la funzione di sleep. Ciò significa che dopo circa 15 minuti la macchina passa automaticamente alla modalità di stand-by. Sul display comparirà allora il logo Fast & Fluid Management. Per riportare la macchina in funzione dalla modalità sleep, premere uno qualsiasi dei pulsanti di interfaccia. In questo modo ricomparirà l'interfaccia normale.

Premesso che con il funzionamento normale non dovrebbe essere necessario spegnere la macchina, qualora l'agitatore debba essere spento (ad esempio per la manutenzione), vi è solo un modo per eseguire questa operazione: staccare il connettore elettrico sul retro della macchina.



Attenzione! Per evitare eventuali danni a SK550, collegarlo esclusivamente a reti da 220V/16A/50Hz oppure 110V/25A/60Hz.

Fase 2 – Corretta sistemazione delle latte ed altri contenitori

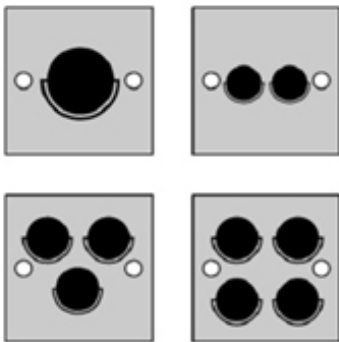

Sistemare uno o più contenitori sul baricentro della piattaforma, fra i mandrini.




Sistemare il disco riempitore sul coperchio per impedire spostamenti durante il funzionamento.



Utilizzare il gancio per fissare la maniglia della latta. Per miscelare più di una latta, usare del nastro adesivo.

Fase 3 – Interfacce di comando di SK550

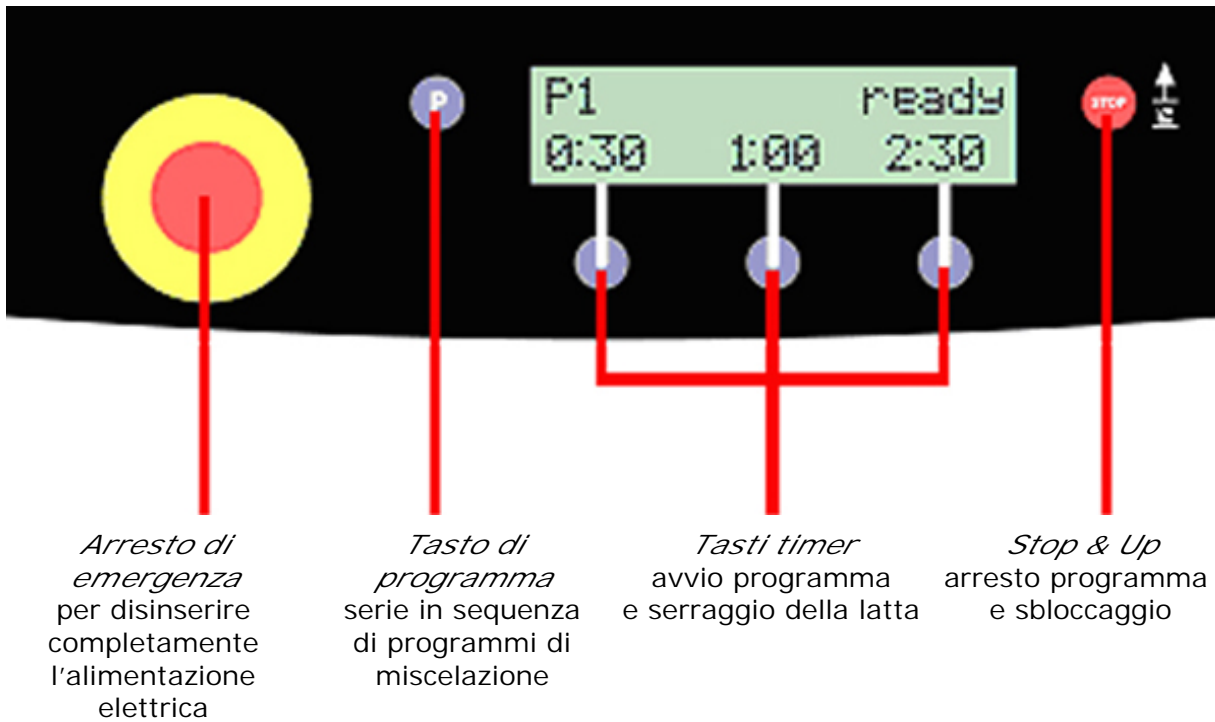

Nel menu User Mode sono disponibili varie impostazioni utente Per le relative spiegazioni.

B – Funzionamento di SK550

Fase 1 – Sistemazione della latta, selezione e avvio del programma



>



>



Sistemare il contenitore al centro della piattaforma, sistemare il disco riempitore ed attaccare il gancio alla maniglia del contenitore.

Chiudere lo sportello. Se SK550 è dotato di uno sportello elettrico, saltare questa fase in quanto lo sportello si chiuderà successivamente in modo automatico.

Selezionare il programma corretto e premere il pulsante di temporizzazione desiderato. Inizieranno il serraggio e la miscelazione.



Attenzione! Il programma di miscelazione non si avvierà se lo sportello non è chiuso.

Fase 2 – Programma terminato o interrotto, rimuovere la latta



Per interrompere il programma di miscelazione premere il pulsante di arresto. Usare il pulsante di arresto di emergenza solo in caso di effettiva necessità.



Quando il programma termina o viene interrotto con il pulsante di arresto, SK550 si sbloccherà automaticamente.




Aprire lo sportello e togliere il contenitore. Se SK550 è dotato di un sportello elettrico, questo si aprirà automaticamente.



Attenzione! Usare il pulsante di arresto di emergenza solo in caso di effettiva emergenza. Dopo aver premuto l'arresto di emergenza, attendere almeno 15 secondi prima di sbloccarlo (girare in senso orario). SK550 verrà resettato, sbloccando il contenitore.


C – Impostazioni utente per SK550

Alcune impostazioni software di SK550 possono essere regolate mediante lo schermo d'interfaccia ed i pulsanti. Per attivare il menu User Mode, premere e sbloccare il pulsante di arresto d'emergenza, tenendo contemporaneamente premuto il pulsante programma (P).

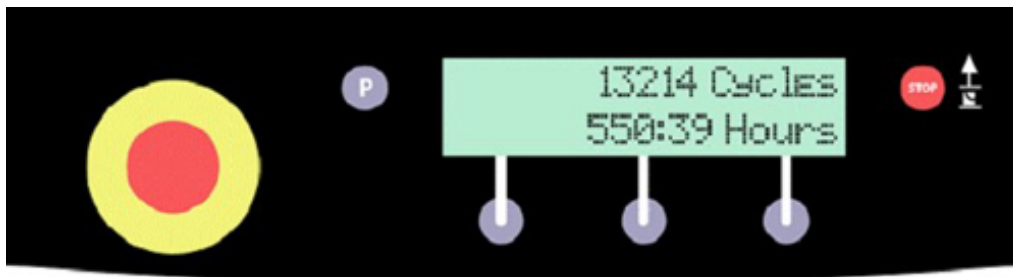


Dopo aver attivato il menu User Mode, comparirà una videata che mostra la durata di attività di SK550, espressa in cicli di miscelazione e ore totali. Premere il pulsante programma per navigare attraverso i diversi menu utente.

U2 – Bloccare o sbloccare lo sportello

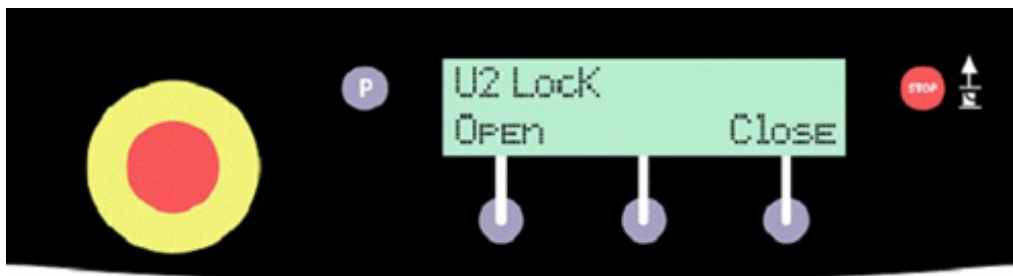


L'opzione U2 serve per bloccare o sbloccare lo sportello in modo manuale. Questa operazione può essere necessaria dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica o dopo aver accidentalmente chiuso lo sportello a macchina spenta.

U3 – Spostare la piastra di serraggio

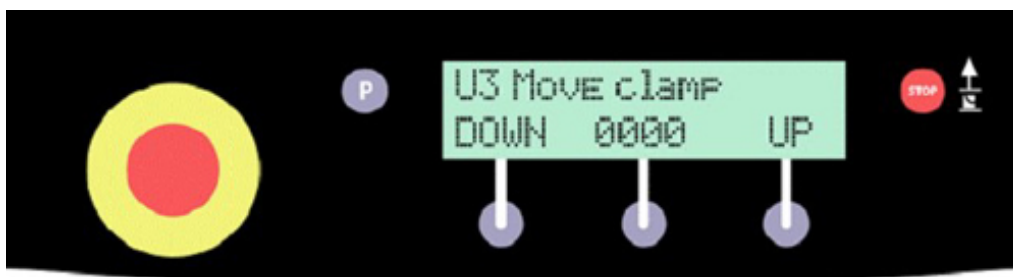

L'opzione U3 serve per forzare la piastra di serraggio a spostarsi verso l'alto o verso il basso. Questa operazione può essere necessaria qualora la piastra di serraggio si inceppi in posizione inferiore o superiore.

U4 – Intervallo di standby

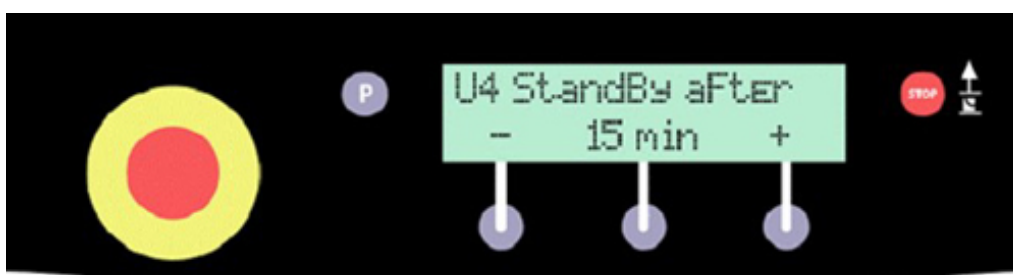


L'opzione U4 serve per definire il tempo che deve trascorrere prima di passare alla modalità di standby.

Manutenzione

Mantenere SK550 pulito e senza residui di vernice



>

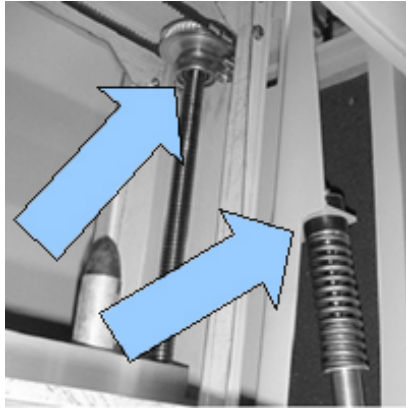

Eliminare tutte le tracce di vernice dalle parti accessibili (specialmente i mandrini della piastra di serraggio). Usare solo detergente diluito e Teflon spray.

Sebbene SK550 sia progettato in modo da non richiedere alcun intervento di manutenzione, la lubrificazione periodica delle parti mobili garantirà il mantenimento delle migliori condizioni di funzionamento.



Attenzione! LE PARTI IN MOVIMENTO POSSONO PROVOCARE LESIONI. Prima di accedere a parti in movimento, scollegare sempre l'alimentazione elettrica (ad esempio premendo l'arresto di emergenza).

Risoluzione dei problemi

Introduzione




Prima di contattare il fornitore della macchina o l'assistenza clienti, verificare la possibilit... di rimediare autonomamente al problema. Se questo non è possibile, chiamare l'assistenza clienti per chiedere consulenza. Tenere a portata di mano il numero del modello ed il numero di serie (si trovano sull'etichetta argentata CE sul retro della macchina). Utilizzare la tabella per la risoluzione dei problemi riportata qui di seguito per valutare la possibilit... di risolvere autonomamente un problema, o se occorrer... contattare il Servizio di Assistenza Clienti. Per i messaggi di errore dell'interfaccia software, consultare la tabella errori. Il simbolo dell'utensile (🌐) significa che il problema non può essere risolto autonomamente e che occorre quindi interpellare l'assistenza clienti. Non togliere per nessun motivo i pannelli laterali, questa operazione può essere eseguita solo dal personale addestrato dell'assistenza clienti.


















Attenzione! LE PARTI IN MOVIMENTO POSSONO PROVOCARE LESIONI.
Prima di accedere a parti in movimento, scollegare sempre l'alimentazione elettrica (ad esempio premendo l'arresto di emergenza).

Risoluzione dei problemi

<i>Sintomo</i>	<i>Causa</i>	<i>Azione</i>
Sul display non compare nulla, assenza di reazioni dalla macchina dopo aver premuto i pulsanti.	Alimentazione elettrica assente. Arresto di emergenza attivo.	Controllare l'alimentazione di rete. Girare in senso orario l'arresto di emergenza
Alimentazione di rete presente, ma la macchina non funziona	Sportello della macchina aperto	Chiudete lo sportello
	Arresto di emergenza attivo	Girare in senso orario l'arresto di emergenza
	La macchina è sovraccaricata	Ridurre il carico (max. 40 kg)
	Fusibile bruciato	Disconnettere dall'alimentazione elettrica e sostituire il fusibile
	Interruttore dello sportello difettoso	Contattare l'Assistenza 🌐
	Pannello tasti difettoso	Contattare l'Assistenza 🌐
Intense vibrazioni durante la miscelazione	Scheda elettronica difettosa	Contattare l'Assistenza 🌐
	La macchina è caricata scorrettamente	Sistemare il carico al centro della piattaforma
	La macchina non è in bolla	Mettere in bolla la macchina
	Piedini regolabili sistemati scorrettamente	Regolare i piedini in modo che sostengano correttamente la macchina e bloccarli in posizione.
La piastra di serraggio scende, ma non accade nulla	I montanti molleggiati sono difettosi	Contattare l'Assistenza 🌐
	Motore di guida eccentrico difettoso, oppure cavo rotto	Contattare l'Assistenza 🌐
La piastra di serraggio non si abbassa	Piastra di serraggio inceppata	Usare l'impostazione utente U4
	Fusibile bruciato	Disconnettere dall'alimentazione elettrica e sostituire il fusibile
La macchina inizia a vibrare prima che sia stato fissato il contenitore	Eccessiva resistenza dei mandrini	Pulire i mandrini e lubrificare

	Piastra di serraggio fissata scorrettamente	Contattare l'Assistenza 
La piastra di serraggio scende e poi risale senza miscelare	Contenitore troppo basso	Usare contenitori più alti
	Contenitore troppo fragile (schiacciato)	Usare un contenitore più robusto, oppure regolare la forza di serraggio. Contattare l'Assistenza 
	Eccessiva resistenza meccanica	Pulire i mandrini e lubrificare
La piastra di serraggio non sale dopo la miscelazione	Piastra di serraggio inceppata	Usare l'impostazione utente U4, come spiegato al punto 26. Se persiste, contattare l'Assistenza 
Il contenitore si sblocca durante la miscelazione	Contenitore/i non centrato/i	Risistemare il contenitore/i sul baricentro.

Codici di errore

<i>Errore</i>	<i>Causa</i>	<i>Azione</i>
E01	Potenza motore di serraggio troppo bassa o cablaggio eseguito scorrettamente	Contattare l'Assistenza 
E02	Pressione di serraggio minima preettata non raggiunta	Contattare l'Assistenza 
E03	Sportello aperto durante la miscelazione o interruttore sportello difettoso	Tenere lo sportello chiuso durante la miscelazione. Se persiste, contattare l'Assistenza 
E04 - E06	Sovraccarico scheda madre SK550 5V o 12 V	Contattare l'Assistenza 
E07	La piastra di serraggio ha raggiunto la posizione minima	Posizionare una latta (più alta)
E08	La latta si accartocchia durante la miscelazione	Usare una latta meno fragile
E09	Sovraccarico componenti	Contattare l'Assistenza 
E10	Non arrivano impulsi dall'encoder	Contattare l'Assistenza 
E12	T5 (turbo FET) dell'alimentazione a 100 V difettoso	Contattare l'Assistenza 
E18	Piastra di serraggio sollevata o allentata durante la miscelazione	Controllare la posizione della latta
E20 - E33	Surriscaldamento dei componenti della scheda madre di SK550 (> 90°C)	Fare una pausa per raffreddare, controllare la ventilazione della macchina. Se persiste, contattare l'Assistenza 
E41	Errore di lettura EEPROM	Resettare sulle impostazioni di default. Se persiste, contattare l'Assistenza 
E71	Scheda madre di SK550 difettosa (T7 di T10)	Contattare l'Assistenza 
E89	Scheda madre di SK550 difettosa (T8 di T9)	Contattare l'Assistenza 
E99	Cortocircuito del motore di agitazione o del cablaggio	Contattare l'Assistenza 
E100	Scheda madre di SK550 difettosa (alimentazione elettrica motore principale)	Contattare l'Assistenza 
E101	Alimentazione elettrica dalla presa a muro troppo forte	Controllare la rete elettrica. Se persiste, contattare l'Assistenza 
E102	Alimentazione elettrica dalla presa a muro troppo debole	Controllare la rete elettrica. Se persiste, contattare l'Assistenza 


Fusibili

Sostituzione dei fusibili sul retro di SK550.



Staccare la spina di connessione alla rete ed estrarre il portafusibili.

>

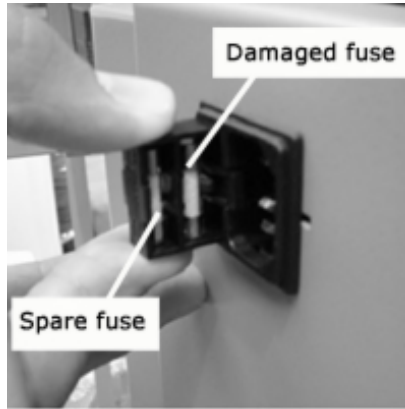

Il fusibile interno è quello (danneggiato) da sostituire, quello esterno è il fusibile di ricambio per la sostituzione.

Gettare il fusibile bruciato e procurarsi un nuovo fusibile di ricambio, tipo 5x20/T10A (slow).
Se il problema persiste, verificare se ci sono dei picchi di corrente sulla rete.

Specifiche

Peso max. prodotto	40 kg
Timer	elettronico/programmabile
Dimensioni max. prodotto (H x L x P)	45 x 35 x 35 cm
Altezza min. prodotto	7 cm
Serraggio	automatico
Pressione di serraggio	variabile
Accesso al prodotto	sportello scorrevole interno
Velocità di agitazione	variabile fino a 720 rpm
Piattaforma scorrevole	in opzione
Piattaforma grande	standard
Dimensioni macchina (H x L x P)	116 x 72 x 61 cm
Peso macchina (a vuoto)	180 kg
Colori disponibili	pannelli laterali disponibili in tutti i colori (RAL) (parte centrale RAL 7042)
Consumo	750W
Alimentazione elettrica	230V/16A/50Hz oppure 110V/25A/60Hz/50Hz
Approvazione CE e domanda di brevetto in corso	
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.	

Schema elettrico

Come contribuire alla tutela dell'ambiente

Materiale d'imballaggio


L'imballaggio protegge la macchina dai danni durante il trasporto. Il materiale da imballaggio è stato scelto per il limitato impatto ambientale e la possibilità di smaltimento come rifiuto.

Il riutilizzo del materiale da imballaggio permette risparmi sul consumo delle materie prime e produce quantità più ridotte di rifiuti. In linea di massima, il fornitore ritirerà direttamente il materiale d'imballaggio.

Smaltimento della macchina

Solitamente le apparecchiature fuori uso sono realizzate in materiali di un certo valore economico. Per tale motivo, evitare di gettare la macchina nei rifiuti voluminosi, ma chiedere al fornitore se è disposto a ritirarla.

In caso negativo, contattare gli uffici degli enti amministrativi locali, oppure un commerciante di materie prime per conoscere le possibilità di riciclaggio del materiale (ad esempio, rottamazione, componenti elettrici e plastica). (Vedere qui di seguito per maggiori informazioni).

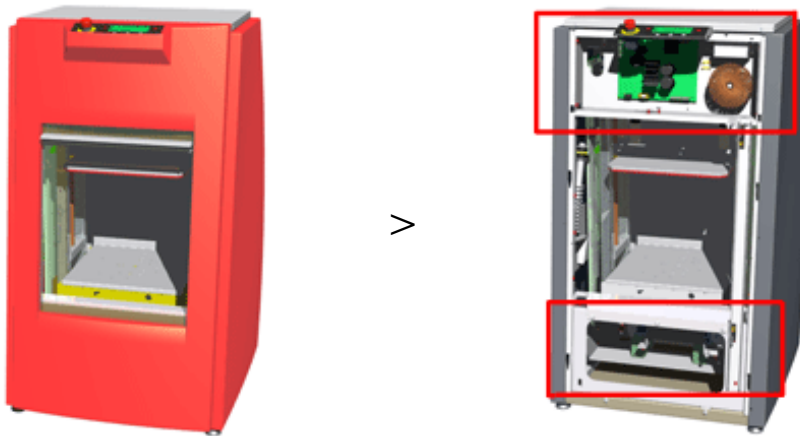

Tutti i componenti di colore rosso sono realizzati in ABS. Questi componenti possono essere riciclati.

All'interno del quadrato rosso riprodotto qui sopra (sul lato anteriore del dispenser) sono presenti componenti elettrici che possono essere riciclati.

